




H26年6月19日

### ヒヤリハット報告現場検証報告

日時	H 26 年 6 月 19 日 ( 木 ) 8 時 10 分
集合場所	SF温水エンボスロール前
ヒヤリハット場所	SF温水エンボスロール
いつ	H 26 年 6 月 17 日 ( 火 ) 9 時 15 分
状況	35バスナフローレの製作開始後、温水エンボスロール南側ロータリージョイントパイプの接続部分から温水が漏れ出し、最後はパイプがぬけて、ロール内の温水(43℃)が噴出した。
心身分析	確認を忘れていた。(他に気を取られていた。)
設備的に問題があった。	パイプ差込口の長期使用による、ネジ山の磨耗により、斜めに差し込んでしまい易くなっていた。
作業方法に問題があった。	前日のパイプ差込が確実ではなく。当日も、接続状態の確認がなされなかった。
上司コメント	ミーティング時に全員に作業方法や確認のやり方を周知する様にしてください。
対策	<p style="text-align: center;">温水が漏れた所                      斜めに差し込む</p>  <p>「ロールとパイプのセット時」 ①ネジ山のチェックをする。(磨耗していないか確認する。) ②温水ロールを手動にて回転をチェックする。(上下するとセットが正しくない。)</p> <p>「製作前」 温水ロールとパイプ、パイプと温水ホース、それぞれのジョイントが弛みがないかチェックする。(プレスロール操作者又は主任)</p>